


MW 3031 / MW3035

Pince ampèremétrique 400A
AC/DC
400A AC Digital Clamp Meter

Notice d'utilisation
User's Manual

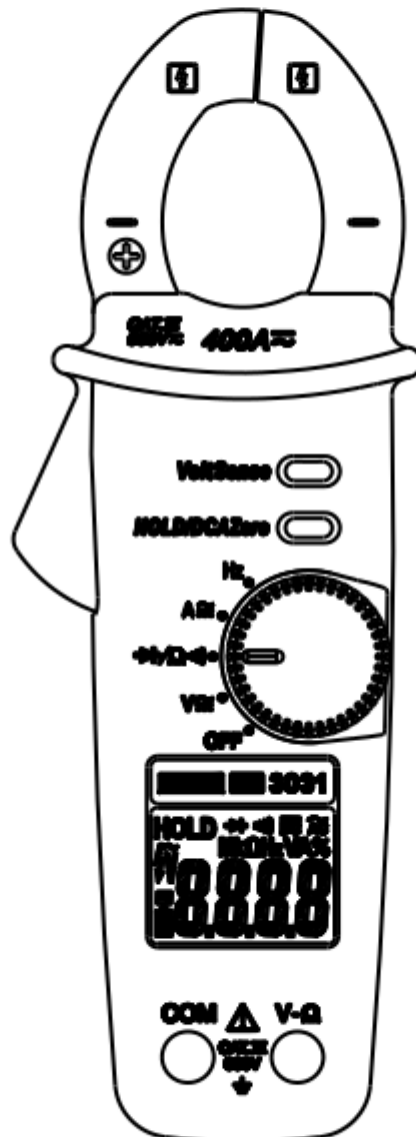


CORAME SAS
MESURE-CONTROLE-AUTOMATISME
Tél: ROUEN 02 35 59 62 50 / CAEN 02 31 35 76 45
www.corame.fr info@corame.fr

M3031/3035 M00









Prescriptions de sécurité

Afin de garantir la sécurité de l'utilisateur, il est important de **lire et respecter** les prescriptions énoncées ci-dessous.


Le non respect de ces prescriptions peut entraîner des risques de chocs électriques pour l'utilisateur. Les chocs électriques peuvent être mortels.

- Ne pas travailler seul sur des tensions élevées
- Ne pas utiliser des cordons endommagés (craquelures,...)
- Utiliser l'appareil uniquement dans son domaine de mesure, sans dépasser les limites indiquées.
- Ne pas utiliser l'appareil sur des circuits qui ne pourraient supporter une impédance de 4Kohms.
- Lorsque des mesures sont à faire sur des barres ou des conducteurs non isolés, prendre toutes les précautions pour ne pas être en contact avec ces dispositifs.
- Les tensions supérieures à 30Vac ou 60Vdc peuvent causer des chocs électriques.

Symboles utilisés


	Risque de choc électrique
	Se référer au manuel
	Double isolement
	Pile
	Terre
	Conformité CE
	Utilisation autorisée sur conducteurs non isolés
	Ne pas jeter ce produit après utilisation

Arrêt automatique

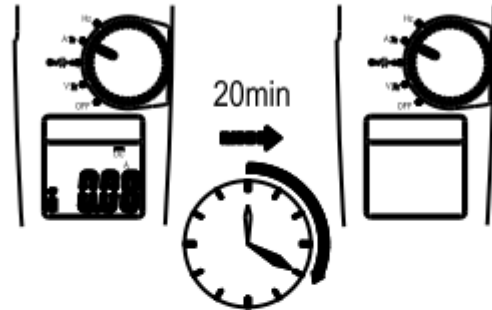


Votre instrument s'arrêtera automatiquement au bout de 20mn sans utilisation.

Mesure de Résistance/Continuité

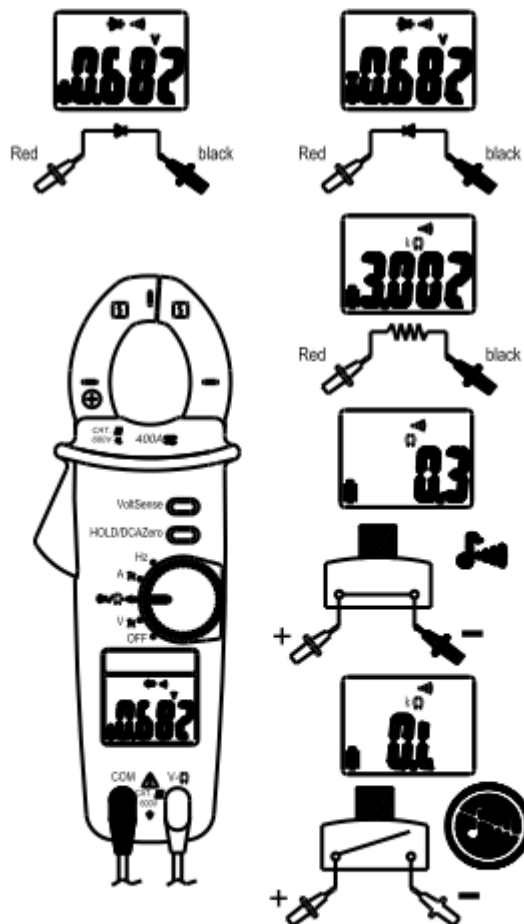


Fonction HOLD

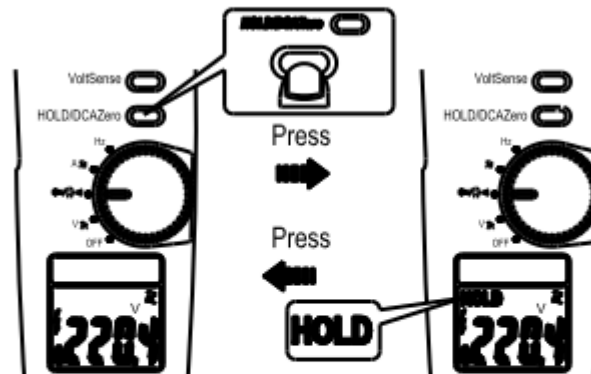


Le buzzer fonctionnera en permanence dans 2 cas :

- la pince mesure une grandeur différente de celle affichée
- le signal mesuré est du même type que celui affiché mais diffère de plus de 50 digits

Mesures de courant AC et DC

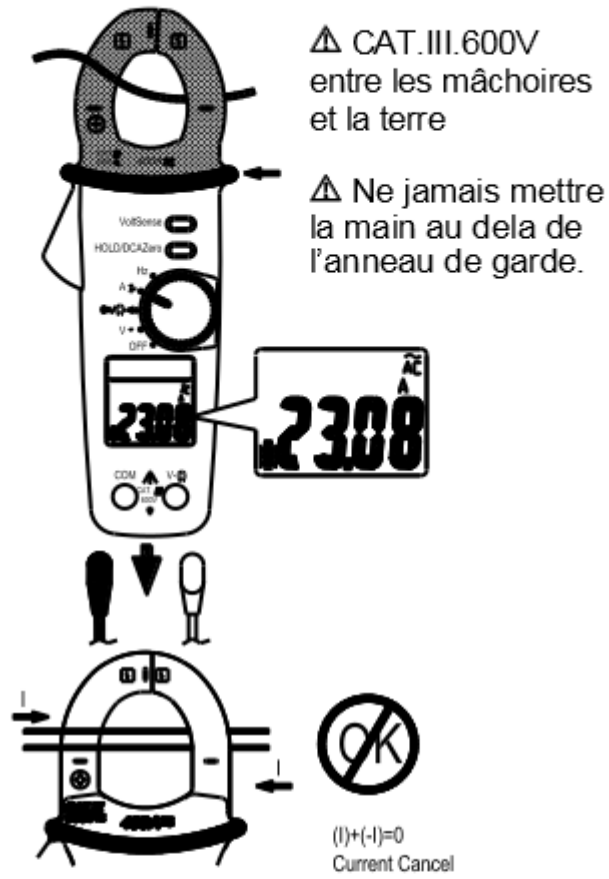


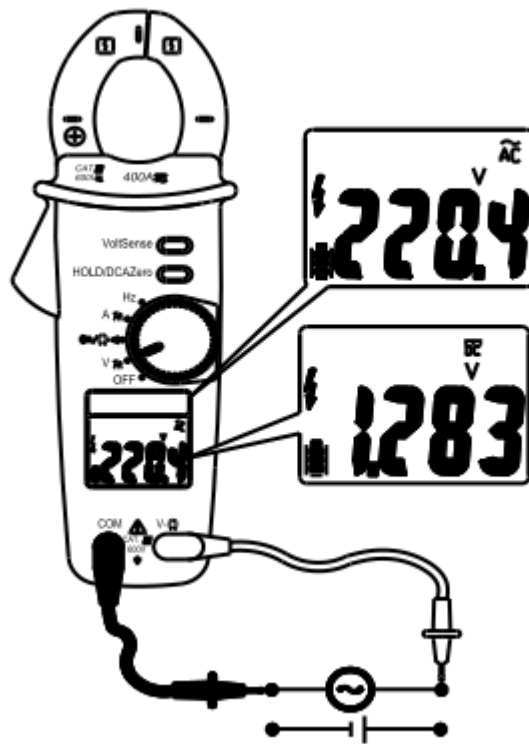


Attention

Toujours brancher le point froid (cordon noir) en premier, puis le point chaud (cordon rouge). Déconnecter d'abord le point chaud de l'application.

Mesure de fréquence

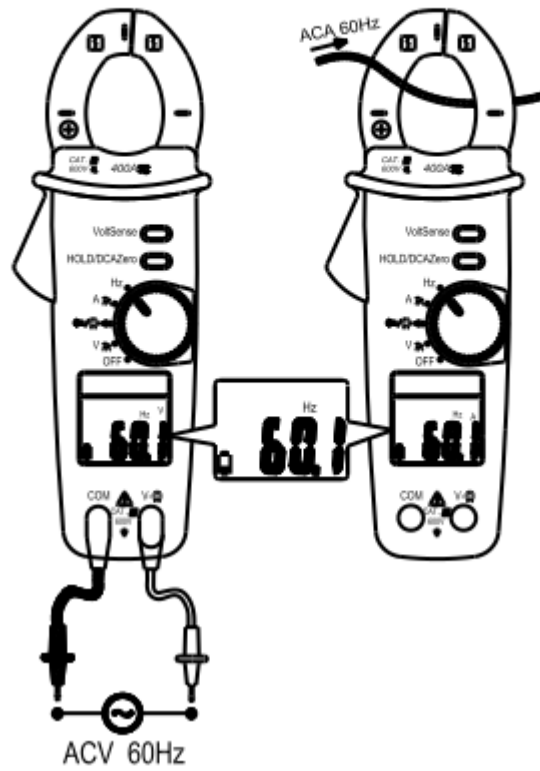


Faire le zéro pour une mesure de courant continu

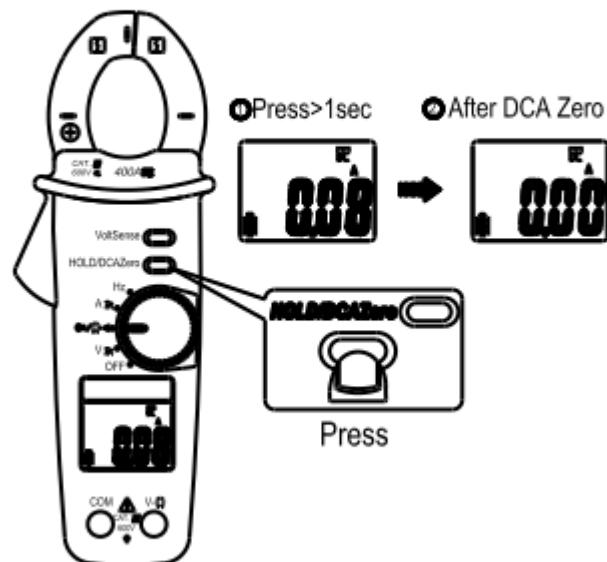

Vérifier qu'il n'y a pas de câble dans les mâchoires de la pince. Appuyer plus d'1s sur la touche pour prendre en compte le magnétisme résiduel.


Le zéro ne fonctionne que pour un courant $< 6.00A$ sur la gamme 40.00A

Fonction testeur de tension

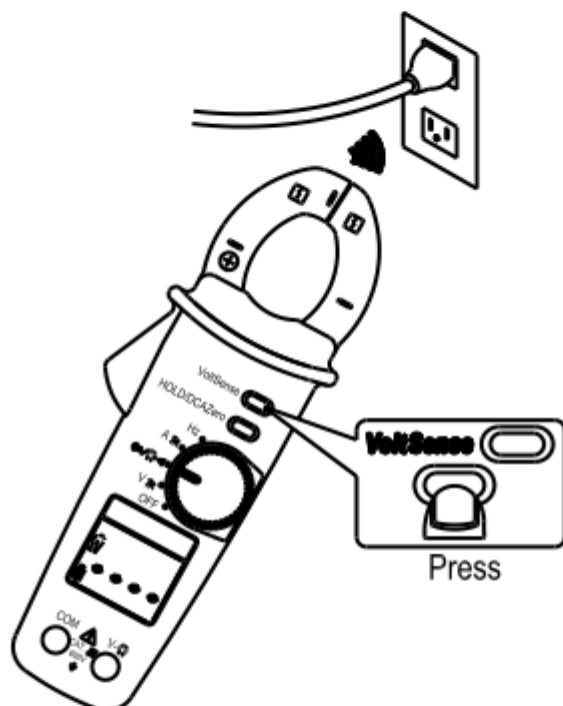

Le nombre de barres affichées donne une indication de l'intensité du champ électrique. Attention : le fait qu'il n'y ait pas de barre affichée ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tension.

Remplacement de la pile

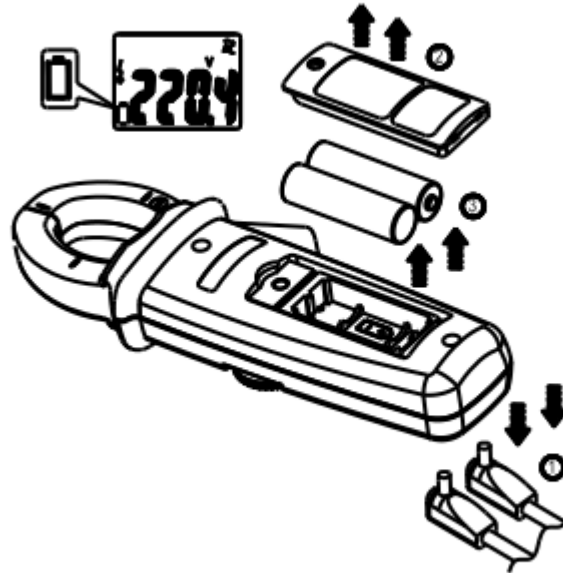

⚠ Attention: débrancher les cordons de mesure avant ouverture de la trappe pile.

Maintenance

Aucune maintenance n'est requise sur cet instrument. Il est conseillé de nettoyer périodiquement l'appareil avec un chiffon doux et humide. Ne jamais utiliser de solvant. Maintenir les mâchoires dans un bon état de propreté et vérifier que leur fermeture est totale. Sinon des erreurs importantes de mesure pourraient se produire.

Ne pas tenter de réparer le produit en cas de défaillance. Le retourner chez votre revendeur en cas de problème.

Spécifications

1.1 - Spécifications générales

Afficheur : 3 3/4 digits de type LCD 4000 points d'affichage.

Dépassement de gamme : affichage « OL » ou « - OL »

Indicateur de déficience pile : le symbole pile est affiché lorsque la tension pile est insuffisante.

Cycle de mesure : 3 mes./s.

Alimentation : 2 piles 1.5V type AA

Autonomie : 150 h avec piles alcalines

Arrêt automatique : après 20mn environ

Ouverture des bras : 27mm max.

Diamètre maximum du conducteur : 27mm max.

Coefficient de température : 0.2 x Précision /°C, en dehors de la gamme 18°C à 28°C.

Dimensions (mm) : 56 x 188 x 28.

Poids (avec pile) : 225g avec piles.

Accessoires :

jeu de cordons, piles (installées), étui de transport et manuel d'utilisation.

1.2 - Conditions d'utilisation

Utilisation : à l'intérieur.

Altitude max. d'utilisation : 2000 m

Catégorie d'installation :

CEI 61010-1, Catégorie IV 600V

Degré de pollution : 2

Compatibilité EM : selon EN61326-1

Vibration : selon Mil-T-28800 E (5-55Hz, 3g max)

Résistance aux chocs : résiste à une chute de 1.2m

Température d'utilisation :

0°C ~ 30°C (80% H.R max)

30°C ~ 40°C (75% H.R max)

40°C ~ 50°C (45% H.R max)

Température de stockage : -20°C à 60°C (80% H.R. max et sans les piles)

1.3 Spécifications électriques

Les précisions sont données en :

% lecture + nombre de digits à 23°C ± 5°C
et H.R. < 80%.

En dehors de la plage / °C, < 18°C, > 28°C .

le coefficient de température est de :

0,2 x précision spécifiée /°C

(1) Tensions AC

Gamme	Résolution	Précision
400V	0.1V	±(0.9% + 5dgt)
600V	1V	±(0.9% + 5dgt)

Bande passante : 50Hz~ 500Hz

Impédance d'entrée : 10MΩ, <100pF.

Protection : 600Veff.

Méthode de conversion :

MW3031 : valeur moyenne avec affichage de la valeur efficace d'un signal sinusoïdal, couplage capacitif.

MW3035 : mesure TRMS AC

Pour un facteur de crête de 1.4 à 2 :

rajouter 1% à la précision spécifiée.

Pour un facteur de crête de 2 à 2.5 :

rajouter 2.5% à la précision spécifiée.

Pour un facteur de crête de 2.5 à 3 :

rajouter 4% à la précision spécifiée.

Limitation : le facteur de crête est limité à 2.7

à 400V et à 1.7 à 600V

(2) Tensions DC

Gamme	Résolution	Précision
400.0V	0.1V	± (0.6%+ 2 dgt)
600V	1V	± (0.7%+ 5 dgt)

Impédance d'entrée : 10MΩ, <100pF.

Protection : 600Veff.

(3) Résistances, continuité

Gamme	Résolution	Précision
400.0Ω	0.1Ω	± (0.9%+ 5 dgt)
4.000kΩ	0.001kΩ	± (0.9%+ 2 dgt)
40.00kΩ	0.01kΩ	
400.0kΩ	0.1kΩ	
4.000MΩ	0.001MΩ	± (1.5%+ 5 dgt)
40.00MΩ *	0.01MΩ	

* il est possible d'observer une instabilité limitée à ± 2%

Protection : 600Veff.

Tension en circuit ouvert : 0.4V

Continuité : le buzzer est actif pour une résistance inférieure à 30 ohms environ. Il s'arrête lorsque la résistance dépasse 150Ω environ.

Le buzzer fonctionne typiquement à une fréquence de 2.7kHz.

Test diode

Courant de test : 350μA typique

Tension en circuit ouvert : env. 1.8V

Protection : 600Veff.

(4) Mesure de fréquence

Gamme	Résolution	Précision
400.0Hz	0.1Hz	±(0.3%+ 5 dgt)
4.000KHz	0.001KHz	
40.00KHz	0.01KH	

Le signal doit avoir des parties positives et négatives

Sensibilité en V AC :

> 10Veff (gamme 40kHz)

> 1.5Veff (autres gammes)

DECLARATION OF CE CONFORMITY
according to EEC directives and NF EN 45014 norm
DECLARATION DE CONFORMITE CE
suivant directives CEE et norme NF EN 45014



SEFRAM INSTRUMENTS & SYSTEMES
32, rue Edouard MARTEL
42009 SAINT-ETIENNE Cedex 2 (FRANCE)

**Declares, that the below mentioned product
complies with :**

Déclare que le produit désigné ci-après est conforme à :

The European low voltage directive 2006/95/EEC :

La directive Européenne basse tension 2006/95/CE

**NF EN 61010-031 Safety requirements for electrical
equipment for measurement, control and laboratory
use.** Règles de sécurité pour les appareils électriques de
mesurage, de régulation et de laboratoire.

The European EMC directive 2004/108/EEC

Emission standard EN 50081-1.

Immunity standard EN 50082-1.

La directive Européenne CEM 2004/108/CE.

En émission selon NF EN 50081-1.

En immunité selon NF EN 50082-1.

Installation category *Catégorie d'installation :*
600 V Cat III

Pollution degree *Degré de pollution :* **2**

Product name *Désignation :*

Clamp Meter *Pince ampéremétrique*

Model *Type :* **MW3031/MW3035**

**Compliance was demonstrated in listed laboratory
and record in test report number** *La conformité a été
démontrée dans un laboratoire reconnu et enregistrée
dans le rapport numéro* **RC 3031/35**

SAINT-ETIENNE the : April 7, 2009

Name/Position :

T. TAGLIARINO / Quality Manager