


# CA 6161 & CA 6163

## Contrôleurs de machines et tableaux électriques

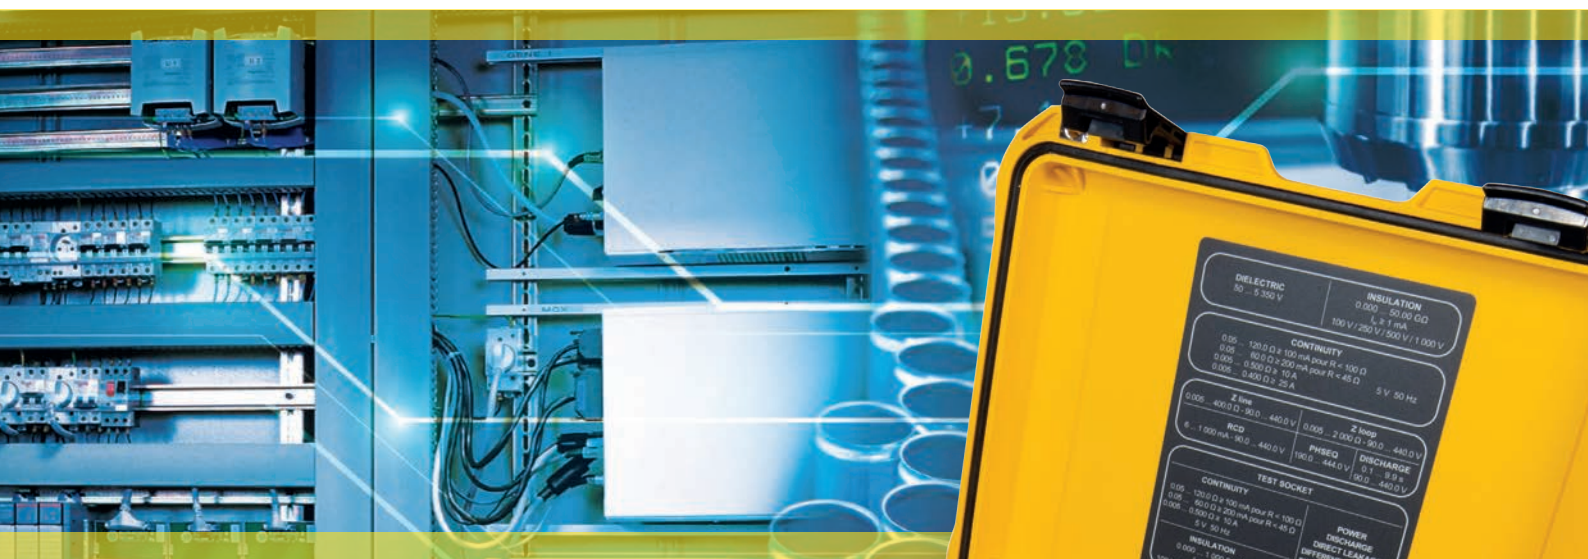

**Contrôlez la sécurité de vos armoires et équipements électriques lors de tests initiaux ou périodiques**

- ▶ Tests selon les référentiels réglementaires
- ▶ Scripts automatiques & inspections visuelles personnalisables
- ▶ Test diélectrique 3 kV / 5 kV, isolement 50 GΩ, continuité 25 A
- ▶ Courant de fuite direct, de substitution, différentiel et de contact
- ▶ Test de DDR de 6 mA à 1 A
- ▶ Temps de décharge
- ▶ Impression automatique de sticker Pass/Fail
- ▶ Mémorisation jusqu'à 100 000 tests
- ▶ Logiciel sur PC d'analyse et génération de rapports




|                   |                   |                   |                                                                                     |                   |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 600 V<br>CAT III  | AUTO<br>SCRIPT    | WIFI              |  | IP<br>64          |  |  |
| IEC/EN<br>60204-1 | IEC/EN<br>61439-1 | IEC/EN<br>60335-1 | IEC/EN<br>62368-1                                                                   | IEC/EN<br>60598-1 | IEC/EN<br>60974-4                                                                   | EN 50699<br>EN 50678                                                                |

*Mesurer pour mieux Agir*




- ▶ Les constructeurs d'appareillage
- ▶ Les tableaux pour vérification
- ▶ Les sociétés de maintenance industrielle
- ▶ Les sociétés de Service Après-Vente
- ▶ Les organismes de contrôle pour la sécurité
- ▶ L'enseignement technique

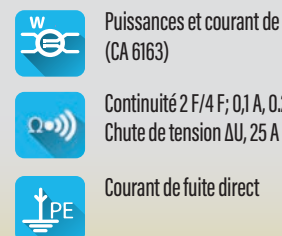



es et équipements électriques pour vérification de conformité (marquage « CE »)  
 on des armoires basse tension  
 industrielle amenées à vérifier la conformité des équipements d'un parc ou d'une installation  
 ente qui réparent et vérifient la conformité d'appareillages ou d'équipements présentant une anomalie  
 r vérifications périodiques

actile

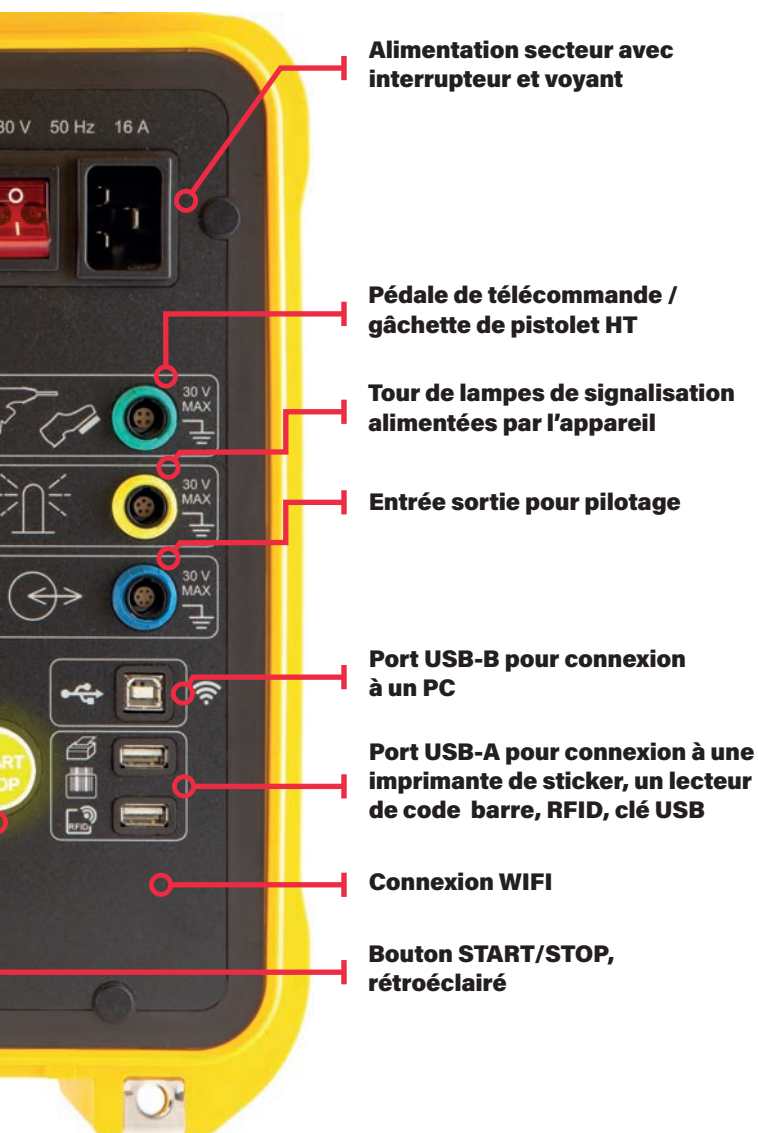

fuite

2 A, 10 A,  
(CA 6163)



Courant de fuite différentiel



Courant de fuite par méthode de substitution (CA 6163)



Courant de fuite de contact (CA 6163)



Temps de décharge



Test de rotation de phase



Détection porte ouverte

## SÉCURITÉ DES TESTS

Comme l'exige les normes IEC/EN 61010-031 et IEC/EN 61180, les conditions de sécurité sont remplies pour les tests générant une Haute Tension :

- Nécessité d'appuyer sur le déclenchement du test pendant un temps minimum
- Signalisation visuelle de présence d'une tension élevée
- Utilisation avec les deux mains occupées.
- Décharge automatique de l'objet testé à la fin du test garantissant que l'utilisateur ne sera soumis à aucune tension dangereuse.

## DURÉE DES TESTS ET DES MESURES

Suivant la nature des tests effectués, il est possible de définir les modes suivants :

- Arrêt automatique une fois le résultat stabilisé,
- Arrêt après une durée programmée (chronomètre),
- Arrêt manuel

## MESURE DES COURANTS DE FUITE AVEC RÉSEAUX PONDÉRÉS

Cette mesure permet de déterminer le courant qui circulerait à travers le corps d'un humain si celui-ci était en contact avec une partie métallique accessible au toucher et la terre, via un réseau de mesure simulant l'impédance du corps humain dépendant du référentiel normatif. La réponse du corps humain au passage d'un courant dépendant des circonstances, il existe plusieurs réseaux de mesure « pondérés » simulant les différentes circonstances de survenue.



Réseau non pondéré



Réseau pondéré de perception ou de réaction



Réseau pondéré de non-lâché (« let-go »)



Réseau pondéré HF

## COURANT DE FUITE DE CONTACT SUR MACHINE À SOUDER

Pour les machines à souder le courant de fuite entre le circuit de soudage et la borne du conducteur de protection ne doit pas dépasser 10 mA. La mesure doit être faite en utilisant le circuit de mesure décrit dans le référentiel IEC/EN 60974-4. Il comporte un filtrage avec une constante de temps rapide. Une condition d'inversion phase-neutre doit aussi être prévue.



Réseau pondéré de machine à souder


## QUATRE TOUCHES D'ACTION RAPIDE

Les contrôleurs machine **CA 6161** et **CA 6163** sont dotés d'un clavier avec quatre touches pour accéder rapidement à certaines fonctions quel que soit le contexte : impression d'une mesure sur l'imprimante de sticker, affichage des écrans d'aide de la fonction en cours, retour à l'écran principal, et retour au menu précédent. Cela permet notamment un retour rapide à l'écran principal, quel que soit le niveau d'arborescence de l'IHM où l'on se trouve.



Clavier

## ACCÈS DIRECT AUX FONCTIONNALITÉS

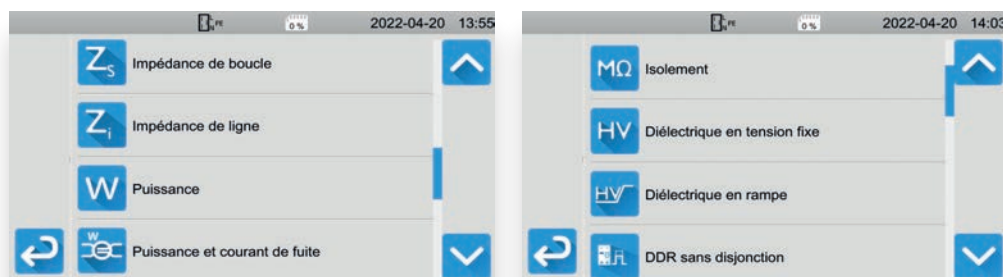


Exemples d'écrans de sélection du test


Un simple appui sur l'icône concernée, sélectionne le test à réaliser.

## ÉCRAN D'AIDE AVEC SCHÉMA DE CONNEXION

Un appui sur la touche AIDE affiche le schéma de connexion.

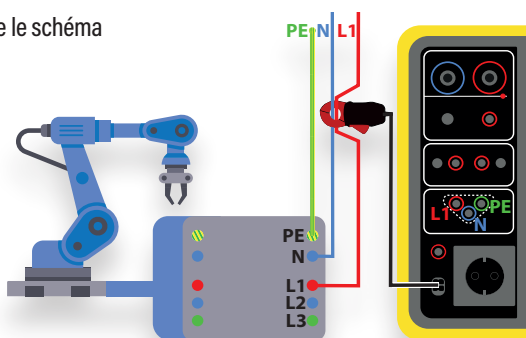

Ecran d'aide de mesure du courant de fuite différentielle via la pince optionnelle G72

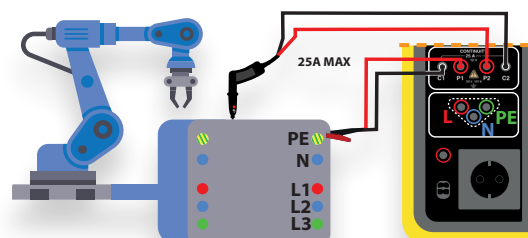

Ecran d'aide de mesure de continuité 4 fils sous 25 A (CA 6163)

## AFFICHAGE DES MESURES ADAPTÉ À L'OPÉRATEUR ET À L'EXPERT



Exemple d'écran de résultat de mesure de continuité en 25 A avec connexion en 4 fils (CA 6163) en mode détaillé


Le mode simple d'affichage des mesures, permet à l'opérateur de visualiser directement le résultat principal ainsi que la sanction du test réalisé. Il est possible d'activer un mode d'affichage détaillé présentant en plus, l'ensemble des résultats secondaires. On trouve en bas de l'écran la zone de paramétrage du test en cours ou qui vient de s'effectuer. La modification du mode d'affichage simple / détaillé peut se faire en dynamique durant le test.

L'icône de critère d'arrêt de test se trouve à la droite de l'écran résultat : manuel, automatique ou timer.

Avant le lancement du test, un simple appui sur la zone de paramétrage permet de modifier les critères du test.


## MÉMORISATION DU RÉSULTAT JUSQU'À 100 000 TESTS EN MÉMOIRE !

Quand le résultat de test est affiché, un appui sur l'icône enregistrement permet de mémoriser le test dans une structure arborescente. Au moment de la mémorisation il est possible de créer un nouveau site / objet ou de renommer un site / objet existant. Il est possible d'affecter une icône à l'objet sélectionné : général, machine, tableau. En plus d'un nom de site et d'un nom d'objet, il est possible d'affecter un code barre, un tag RFID, un numéro de série et un commentaire. On peut stocker jusqu'à 100 000 tests.

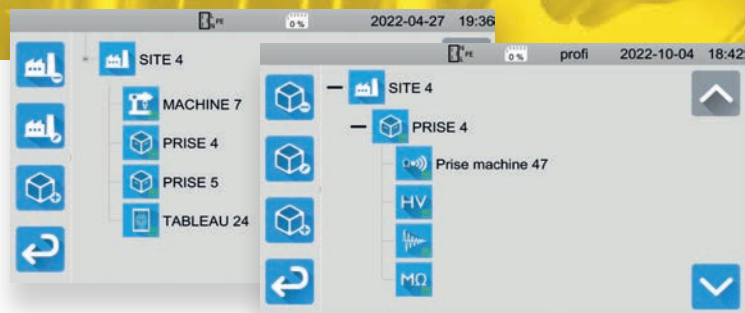

Une fois les tests mémorisés, ils apparaissent sous le nom d'objet lors de la scrutation de la mémoire des enregistrements

## BIBLIOTHÈQUE D'AUTO-SCRIPTS PRÉDÉFINIS & CRÉATION DE SCRIPTS PERSONNALISÉS

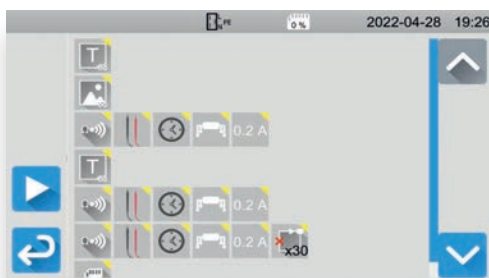


Exemple de script automatique

Des scripts automatiques créés dans le logiciel PC MTT (Machine Tester Transfer) peuvent être envoyés aux **CA 6161** et **CA 6163** pour effectuer automatiquement une suite de tests prédéfinis. Une bibliothèque de scripts automatiques personnalisés est ainsi envoyée à l'appareil, pour exécution par l'utilisateur. En plus d'instructions de test, il est possible d'afficher du texte ou des images, et de créer des boucles de répétitions. Des instructions d'enregistrement et d'impression automatiques du status du script peuvent figurer à la fin de l'AUTO-SCRIPT. L'affichage sur l'appareil d'un AUTO-SCRIPT, est fait par une suite d'icônes explicites, suivie par les paramètres principaux du test concerné. Ceci permet une mise au point rapide des scripts créés par l'utilisateur.

## GESTION DES PROFILS

Plusieurs profils utilisateurs peuvent être présents dans les contrôleurs machines **CA 6161** et **CA 6163**. Un profil administrateur, protégé par mot de passe, permet de gérer des droits spécifiques, comme : la modification du mot de passe diélectrique ou l'activation / désactivation de la prise en compte du contact porte. Un profil utilisateur peut créer un autre profil utilisateur, mais seul le profil administrateur peut supprimer un profil. A chaque profil est affecté un jeu de paramètres complet sauvegardé dans l'appareil, permettant ainsi de différencier l'usage d'un utilisateur à un autre.

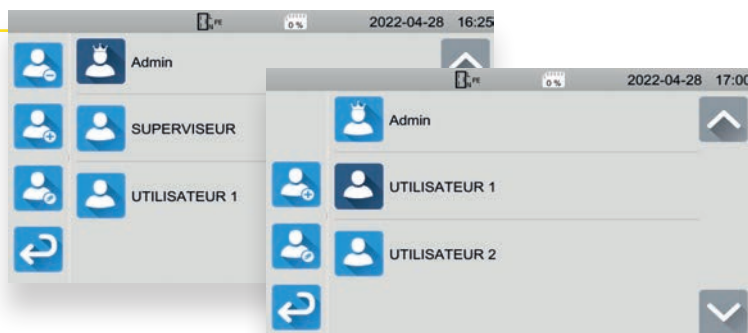


Droits des différents profils

## LE WIFI POUR COMMUNIQUER A DISTANCE

Les **CA 6161** et **CA 6163** disposent d'une liaison wifi afin de se connecter à un réseau présent sur le site.


Il est possible de rechercher les réseaux wifi présents à proximité, de se connecter, de se déconnecter ou encore d'oublier un réseau wifi sélectionné dans la liste des réseaux détectés.

Une connexion active est identifiée sous le nom du réseau affiché.

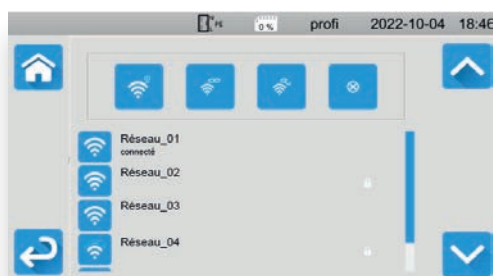

## MISE À JOUR DU LOGICIEL INTERNE

La mise à jour du logiciel embarqué des **CA 6161** et **CA 6163**, est réalisée très facilement, soit à partir d'un PC via le port de communication actif, ou via une simple clé USB connectée à l'un des ports USB-A contenant l'image de la nouvelle version du logiciel interne. Les versions du logiciel interne peuvent être téléchargées depuis le site support de Chauvin Arnoux. La mise à jour ne prend alors que quelques minutes.

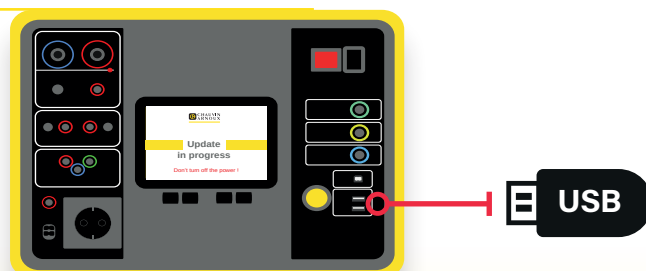

Mise à jour du Firmware via clef USB

# LOGICIEL PC MACHINE TESTER TRANSFER (MTT)

Le logiciel PC Machine Tester Transfer se connecte au contrôleur machine, via USB ou Wifi, et réalise les actions suivantes :


- Affichage des profils utilisateurs et leur jeux complets de configuration
- Création d'inspections visuelles personnalisées et transfert vers les contrôleurs machine
- Création d'AUTO-SCRIPTS et transfert vers les contrôleurs machine

- Rapatriement et affichage des données de tests mémorisées dans l'appareil
- Génération et impression de rapport de tests
- Mode « Remote display » des résultats de test en temps réel


## AFFICHAGE DES PROFILS ET DE LEURS JEUX DE PARAMÈTRES

Après connexion, le logiciel MTT affiche tous les profils définis dans l'appareil. Un appui sur l'icône de configuration, affiche l'ensemble des paramètres du profil sélectionné, et permet de les sauvegarder sur PC. La modification des paramètres sera envoyée à l'appareil.

Il est possible de créer et de supprimer des profils, le profil administrateur étant protégé par mot de passe.

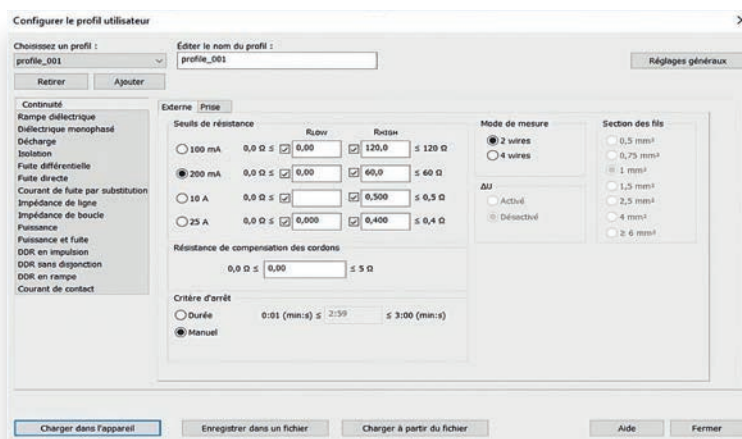

L'appui sur l'icône de paramétrage affiche le jeu de paramètre du profil sélectionné.

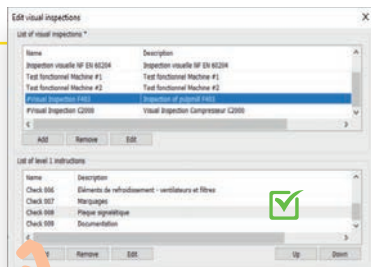

## INSPECTIONS VISUELLES PERSONNALISÉES


En plus des inspections visuelles définies dans les référentiels normatifs, il est possible de définir des inspections visuelles personnalisées. La liste des rubriques à cocher peut être complètement modifiée par l'utilisateur. Cela permet alors de calquer la liste des points d'inspection, sur les spécificités des équipements électriques à tester. On peut ainsi enrichir la bibliothèque des inspections visuelles et la transférer dans les contrôleurs machine.

## AUTO SCRIPTS

Des scripts automatiques composés d'une suite d'instructions de test, peuvent être créés et envoyés aux contrôleurs machine. Ils peuvent aussi comporter des instructions de commandes comme :

- L'affichage d'images et de texte
- La lecture de code barre ou de tag RFID
- Les boucles répétitives.


A la fin de ces scripts automatiques, on peut choisir l'enregistrement automatique et l'impression de stickers réussite /échec. Un séquenceur permet de modifier l'ordre des tests inclus dans l'auto script.

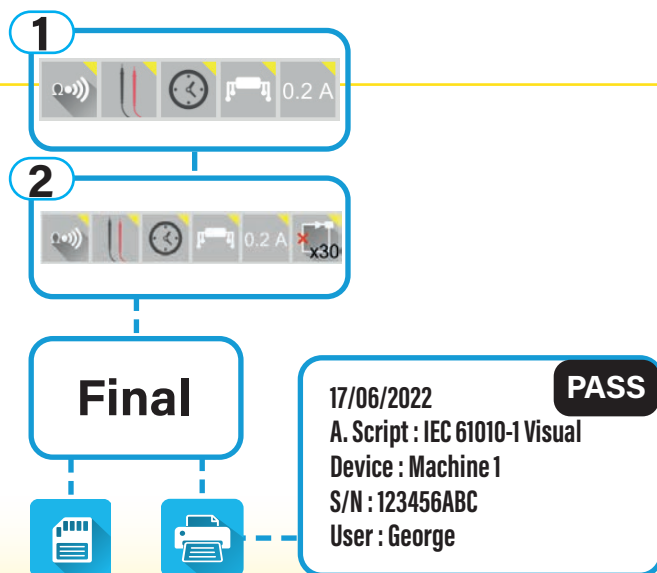

Script automatique



# MACHINE TESTER TRANSFER (MTT)

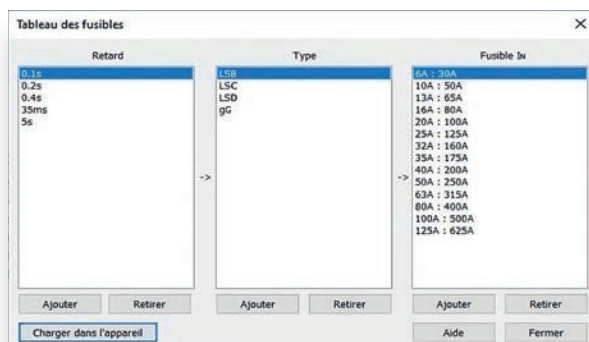


## MODIFICATION DE LA TABLE DES FUSIBLES

La table des fusibles intégrée dans l'appareil, sert à choisir un fusible pour conclure à la conformité de celui-ci en fonction de la mesure d'impédance de boucle et du courant de court-circuit calculé. Cette table peut être enrichie de nouveaux fusibles, avec le temps de fusion, la famille et la valeur nominale. La table des fusibles s'adapte ainsi aux contraintes locales de certains environnements de test.

## RAPATRIEMENT ET AFFICHAGE DES DONNÉES DE TEST MÉMORISÉES





Les résultats de tests horodatés transférés vers le logiciel MTT sont affichés en arborescence, rattachés à l'équipement concerné. Le statut global « réussite / échec » de l'équipement est indiqué ainsi que le statut de chaque test unitaire.

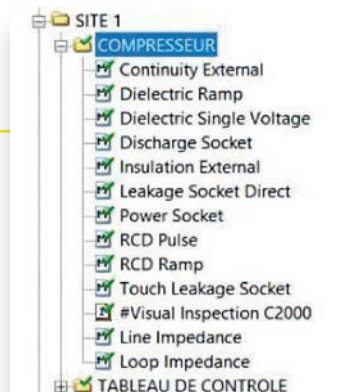

## MODE AFFICHAGE À DISTANCE

Un mode **Remote Display**, permet un affichage déporté temps réel des résultats de test, afin qu'un inspecteur puisse visualiser les actions dans un endroit sécurisé, situé hors du périmètre de la zone d'essais.

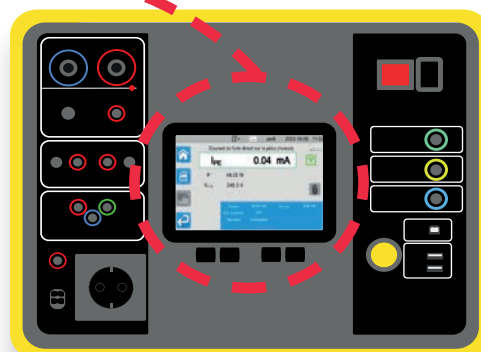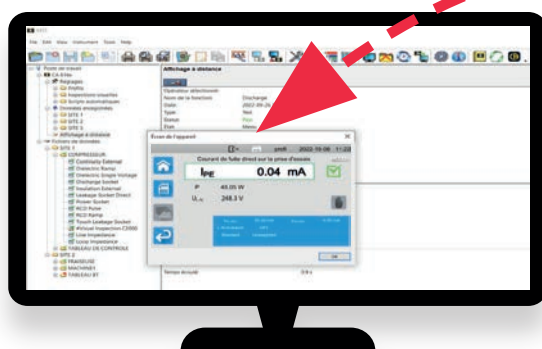

L'affichage Remote Display

## GÉNÉRATION DE RAPPORTS



Les données de la session d'analyse des résultats de tests peuvent être personnalisées pour inclusion dans les rapports générés. Les éléments pris dans le carnet d'adresse préalablement créé, comportent les informations de l'opérateur, du site du client, du prestataire ainsi que les éléments de l'inspection avec les numéros de commande, de client et d'inspection. Ces données sont incluses dans la première page du rapport.

Les rapports générés sont multi objets au format portrait ou au format paysage, et incluent toutes les machines et équipements électriques rattachées au site.



# ACCESSOIRES

## UTILISATION DES CONTRÔLEURS MACHINE AVEC PÉRIPHÉRIQUES

**Pratique !** Les accessoires des contrôleurs machine sont reconnus et gérés dès leur connexion. **Gain de temps** : rien à configurer !

### Prises d'essais locales\*

Schuko



Chine  
Australie



Italie



Suisse  
Type 23



Uk Standard



Pédale de télécommande



Tour de 4 lampes



Gestion ouverture  
de porte



Lecteur de code barre



Transpondeur RFID



Imprimante de stickers



\*Non fournies, référence disponible  
pour approvisionnement local

## NOUVELLE CONCEPTION POUR DES ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ

Pistolet Haute Tension rouge avec trigger intégré :  
utilisation des 2 mains obligatoire



Appui sur le trigger > 1s pour  
lancer le test HT

Connecter la gâchette du pistolet  
HT à l'entrée télécommande



# ACCESSOIRES

| PHOTO                                                                               | RÉFÉRENCE  | DESCRIPTION                                                 | CA 6161 | CA 6163 | <div>■ Inclus dans l'état de livraison d'origine</div> <div>□ Accessoires optionnels</div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | P01102193  | Jeu de 2 pistolets HT en longueur 3 m                       | ■       | ■       |                                                                                            |
|                                                                                     | P01102195  | Existe en longueur 15 m                                     | □       | □       |                                                                                            |
|    | P01295236  | Cordon double de continuité longueur 3 m x 2                | ■       | □       |                                                                                            |
|    | P01101784  | Pince Croco Kelvin 25 A longueur 2,5 m                      | □       | ■       |                                                                                            |
|    | P01102199  | Pistolet Kelvin 25 A longueur 3 m                           | □       | ■       |                                                                                            |
|    | P01295499  | Jeu de 2 cordons silicone coudés-droits longueur 3 m        | ■       | ■       |                                                                                            |
|    | P01295398  | Cordon tripode à fils séparés 2,5 m                         | ■       | ■       |                                                                                            |
|    | P01295393  | Cordon tripode avec prise Schuko 2,5 m                      | ■       | ■       |                                                                                            |
|    | P01101922  | Jeu de 3 pinces crocodile Rouge, Bleu, Vert                 | ■       | ■       |                                                                                            |
|   | P01101921  | Jeu de 3 pointes de touche Rouge, Bleu, Vert                | ■       | ■       |                                                                                            |
|  | P01295457Z | Jeu de 2 pinces crocodile Noire Rouge                       | ■       | ■       |                                                                                            |
|  | P01295454Z | Jeu de 2 pointes de touche Noire Rouge                      | ■       | ■       |                                                                                            |
|  | P01102201  | 1 sachet de 3 connecteurs d'extension                       | ■       | ■       |                                                                                            |
|  | P01295293  | Cordon USB-A USB-B                                          | ■       | ■       |                                                                                            |
|  | P01295234  | Cordon secteur C19 2,5 m                                    | ■       | ■       |                                                                                            |
|  | P01102191  | Pédale de télécommande type 3                               | □       | □       |                                                                                            |
|  | P01102192  | Tour de 4 lampes de signalisation Rouge, Vert, Bleu, Orange | □       | □       |                                                                                            |
|  | P01102196  | Lecteur de code barre - USB                                 | □       | □       |                                                                                            |
|  | P01102904  | Imprimante de sticker                                       | □       | □       |                                                                                            |
|  | P01102197  | Transpondeur RFID                                           | □       | □       |                                                                                            |
|  | P01102198  | Jeu de 100 tags RFID                                        | □       | □       |                                                                                            |
|  | P01102202  | Adaptateur triphasé                                         | □       | □       |                                                                                            |

# CARACTÉRISTIQUES

|                                      | CA 6161                                                                     | CA 6163                                                               | TEST<br>POSSIBLE<br>SUR PRISE<br>D'ESSAI |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| HAUTE TENSION                        |                                                                             |                                                                       |                                          |
| AC / AC Rampe                        | 40 - 3 000 V                                                                | 40 - 5 350 V                                                          |                                          |
| Résolution / précision               | 10 V / ±(1% L + 2 pt)                                                       |                                                                       |                                          |
| Courant max                          | 200 mA                                                                      |                                                                       |                                          |
| Mesure de I Gammes                   | 100 mA / 200 mA                                                             |                                                                       |                                          |
| Résolution / précision               | 0,1 mA - 1 mA / ±(2% L + 2 pt)                                              |                                                                       |                                          |
| ISOLEMENT                            |                                                                             |                                                                       |                                          |
| Tension de test                      | 100 V / 250 V / 500 V / 1 000 V                                             |                                                                       |                                          |
| Mesure maximum                       | 1 000 MΩ                                                                    | 50 GΩ*                                                                |                                          |
| Gamme                                | 9,999 MΩ / 99,99 MΩ / 499,9 MΩ / 1 000 MΩ                                   | 9,999 MΩ / 99,99 MΩ / 999,9 MΩ / 50,00GΩ                              |                                          |
| Résolution / précision               | 1 kΩ - 10 kΩ - 100 kΩ / ±(2% L + 2 pt)<br>100 kΩ / ±(10% L + 2 pt)          | 1 kΩ - 10 kΩ - 100 kΩ / ±(2% L + 2 pt)<br>10 MΩ / ±(10% L + 2 pt)     |                                          |
|                                      | Décharge automatique                                                        |                                                                       |                                          |
| CONTINUITÉ                           |                                                                             |                                                                       |                                          |
| Courant de mesure                    | 0,1 A; 0,2 A; 10 A (chute de tension)                                       |                                                                       |                                          |
| Gamme de mesure                      | 20 Ω / 120 Ω; 2 Ω / 20 Ω / 60 Ω; 0,5 Ω                                      |                                                                       |                                          |
| Résolution                           | 0,01 Ω / 0,1 Ω; 0,01 Ω / 0,01 Ω / 0,1 Ω; 0,001 Ω                            |                                                                       |                                          |
| Précision                            | ±(2% L + 2 pt) / ±(3% L + 3 pt)                                             |                                                                       |                                          |
|                                      |                                                                             |                                                                       |                                          |
| Courant de mesure                    |                                                                             | 25 A*                                                                 |                                          |
| Gamme de mesure                      |                                                                             | 0,005-0,400 Ω                                                         |                                          |
| Résolution                           |                                                                             | 0,001 Ω                                                               |                                          |
| Précision                            |                                                                             | ±(2% L + 2 pt)                                                        |                                          |
| Timer Max                            | 03mn : 00s                                                                  |                                                                       |                                          |
| COURANT DE FUITE                     |                                                                             |                                                                       |                                          |
| I-PE-direct & I-différentiel         | Prise d'essai : 30,00 mA / 0,01 mA / ±(2% L + 2 pt) ; inversion de polarité |                                                                       |                                          |
| Gamme / résolution / précision       | Pince : 1 A-10 A-40 A / 0,1 mA-1 mA-10 mA / ±(2,5% L + 2 pt)                |                                                                       |                                          |
| I-substitution                       |                                                                             | Prise d'essai : 50,00 mA / 0,01 mA / ±(2% L + 2 pt)                   |                                          |
| Fuite de contact                     |                                                                             | Socket et Tripode : 30,00 mA / 0,01 mA / ±(2% L + 2 pt)               |                                          |
| Réseau de mesure                     |                                                                             | non pondéré, pondéré, inversion de polarité L-N, machine à souder     |                                          |
| BOUCLE / TABLE DES FUSIBLES INTÉGRÉE |                                                                             |                                                                       |                                          |
| Zs sans disjonction (Zs & Rs)        | Gamme / résolution                                                          | 2 Ω; 40 Ω; 400 Ω; 2 000 Ω / 0,01Ω; 0,01Ω; 0,1Ω; 1Ω                    |                                          |
|                                      | Précision                                                                   | ±(15% L + 3 pt) ; ±(10% L + 3 pt) ; ±(5% L + 2 pt) ; ±(5% L + 2 pt)   |                                          |
|                                      | Ik gamme d'affichage                                                        | 12 kA                                                                 |                                          |
| ZS courant fort et Zi                | Gamme / résolution                                                          | 0,5 Ω ; 3,999 Ω ; 39,99 Ω ; 400,0 Ω / 0,001Ω; 0,001Ω; 0,01Ω; 0,1Ω     |                                          |
|                                      | Précision                                                                   | ±(10% L + 20 pt) ; ±(10% L + 20 pt) ; ±(5% L + 2 pt) ; ±(5% L + 2 pt) |                                          |
|                                      | Ik gamme d'affichage                                                        | 20 kA                                                                 |                                          |
| Inductance                           | Gamme / résolution / précision                                              | 15,0 mH / 0,1 mH / ±(10% L + 2 pt)                                    |                                          |
| Mesure de UF                         | Gamme / résolution / précision                                              | 24,9 V ; 70,0 V / 0,1 V; 0,1 V / ±(15% L + 3 pt) / ±(5% L + 2 pt)     |                                          |

\*hors prise d'essai

# CARACTÉRISTIQUES

|                                        | CA 6161                                                                                                                     | CA 6163 | TEST<br>POSSIBLE<br>SUR PRISE<br>D'ESSAI |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|
| RCD & PRCD                             |                                                                                                                             |         |                                          |
| Tension du réseau                      | 440 VAC max                                                                                                                 |         |                                          |
| Calibres                               | 10 / 30 / 100 / 300 / 500 / 1 000 mA / Var (6 - 1000 mA)                                                                    |         |                                          |
| Types de RCD                           | AC, A, F, B, B+; G, S                                                                                                       |         |                                          |
| Test en impulsion                      | x 0,5 ; x 1; x 2, x 4; x 5; x 10(DC) IΔn                                                                                    |         |                                          |
| Temps de disjonction                   | 300 ms / 0,1 ms / ±2ms                                                                                                      |         |                                          |
| Gamme / résolution / précision         |                                                                                                                             |         |                                          |
| Test en rampe                          | 10 / 30 / 100 / 300 / 500 / 1 000 mA, Var (6-1000mA); 0,3 x I Δn à I test max / 22 pas                                      |         |                                          |
| Courant de disjonction                 | 0,1 mA ; -0% +(7%L + 2 mA)                                                                                                  |         |                                          |
| Mesure de UF                           | 24,9 V ; 70,0 V/ 0,1 V / ±(15% L + 3 pt) ; ±(5% L + 2 pt)                                                                   |         |                                          |
| TEMPS DE DÉCHARGE 34 V, 60 V, 120 V    |                                                                                                                             |         |                                          |
| Temps :                                | 0,1 s - 9,9 s / 0,1 s / ±(1% L + 1 pt)                                                                                      |         |                                          |
| Tension Up                             | Gamme/résolution/précision 207,0-375,0 / 0,1 V / ±(2% L + 2 pt) & Tripode : 1-650 V / 0,1 V / ±(2% L + 2 pt)                |         |                                          |
| PUISSANCES PRISE D'ESSAI               |                                                                                                                             |         |                                          |
| Grandeurs                              | Socket : U, I, P, S, F, cos φ, Pf, THD U, THD I                                                                             |         |                                          |
| Gamme de mesure                        | 265 VAC ; 16 A; 4,24 kW; 4,24 kVA; 45-55 Hz; (-1,+1); (-1,+1) ; 8,0 %; 100 %                                                |         |                                          |
| Gamme / résolution / précision         | 100 W; 1 kW; 4,24 kW / 0,01 W; 0,1 W; 1 W / ±(2% L + 2 pt)                                                                  |         |                                          |
| PUISSANCES TRIPODE + PINCE G72**       |                                                                                                                             |         |                                          |
| Grandeurs                              | Tripode + pince Monophasé / Triphasé : U, I, P, S, F, cos φ, Pf, THD U, THD I                                               |         |                                          |
| Gamme de mesure                        | 440 VAC; 16 A; 17,6 kW (1φ) / 52,8 kW (3 φ);<br>17,6 kVA (1φ)/ 52,8 kVA (3 φ); 45-55 Hz; (-1,+1); 100 %; 100 %              |         |                                          |
| Précision en puissance                 | 1φ : 100 W; 1000 W; 10 kW; 17,6 kW / 0,01 W; 0,1 W; 1 W; 10 W / ±(2% L + 2 pt)                                              |         |                                          |
| ROTATION DE PHASE                      |                                                                                                                             |         |                                          |
| Tension et Fréquence de l'installation | 190,0 - 440,0 V ; 45-55 Hz                                                                                                  |         |                                          |
| PINCE DE COURANT G72**                 |                                                                                                                             |         |                                          |
| Gamme de mesure                        | 1 A / 10 A / 40 A                                                                                                           |         |                                          |
| Résolution / précision                 | 0,1 mA; 1 mA; 10 mA / ±(2,5% L + 3 pt) ; ±(2,5% L + 2 pt) ; ±(2,5% L + 2 pt)                                                |         |                                          |
| CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES             |                                                                                                                             |         |                                          |
| Affichage                              | Ecran couleur tactile; TN 800 x 480, 5"                                                                                     |         |                                          |
| Mémorisation                           | 100 000 test                                                                                                                |         |                                          |
| Timer max                              | 40 mn (dépend du type de test)                                                                                              |         |                                          |
| Communication                          | 1 x USB-B; 2 x USB-A, wifi                                                                                                  |         |                                          |
| Interfaces                             | Pédales START/STOP, DOOR Open, Trigger pistolet HT, 4 lampes,<br>Lecteur de Code barre, Lecteur RFID, Imprimante de sticker |         |                                          |
| Alimentation                           | 230 VAC ±10%; 220 VAC -6% + 15 %.                                                                                           |         |                                          |
| Dimensions / poids                     | 407 x 341 x 205 mm; 16 kg                                                                                                   |         |                                          |
| Température                            | Fonctionnement : 0 ; + 45 °C ; Stockage : - 30; + 60 °C                                                                     |         |                                          |
| Protection                             | IP 40 ouvert / IP 64 Fermé ; IK 08                                                                                          |         |                                          |
| Sécurité électrique                    | IEC 61010-1; IEC 61010-2-030; IEC 61010-2-034; 300 V CAT II; 300V CAT III; 600V CAT III                                     |         |                                          |
| Normes                                 | IEC 61557-1; -2; -3; -4; -6; -7; -10; -13; -14; -16 (partiel)                                                               |         |                                          |

\*\*accessoire optionnel



# ÉTATS DE LIVRAISON

## CA 6161 & CA 6163

### LIVRÉ AVEC UNE SACOCHE DE TRANSPORT AVEC LES ACCESSOIRES SUIVANTS :

Un cordon secteur C19 - Schuko, longueur 2,5 m  
Un cordon USB A/B  
Deux pistolets haute tension (rouge et bleu) avec un câble de 3 m  
Deux cordons de sécurité coudés-droits (rouge et noir), longueur 3 m  
Trois connecteurs d'extension (vert, jaune, bleu)  
Quatre pointes de touche (noire, rouge, verte, bleue)  
Un cordon tripode - 3 cordons de sécurité, longueur 2,5 m  
Un cordon tripode - Schuko, longueur 2,5 m  
Un guide démarrage rapide multilingue  
Une fiche de sécurité multilingue  
Rapport de test avec relevé de mesures



## CA 6161 AVEC EN PLUS :

Six pinces crocodile (2 rouges, 2 noires, 1 verte et 1 bleue)  
Deux cordons double de continuité, longueur 3 m, 10 A

## CA 6163 AVEC EN PLUS :

Trois pinces crocodile (rouge, verte, bleue)  
Une pince crocodile Kelvin 25 A avec un câble de 2,5 m  
Un pistolet Kelvin 25 A avec un câble de 3 m



## RÉFÉRENCES POUR COMMANDER

CA 6161 : P01145811

CA 6163 : P01145831

Cachet distributeur

  
**CORAME SAS**  
MESURE-CONTROLE-AUTOMATISME  
Tél. ROUEN 02 35 59 62 50 / CAEN 02 31 35 76 45  
www.corame.fr info@corame.fr

**FRANCE**  
**Chauvin Arnoux**  
12-16, rue Sarah Bernhardt  
92600 Asnières Sur Seine  
Tél. : +33 1 44 85 44 85  
Fax : +33 1 46 27 73 89  
info@chauvin-arnoux.fr  
www.chauvin-arnoux.fr

**INTERNATIONAL**  
**Chauvin Arnoux**  
12-16, rue Sarah Bernhardt  
92600 Asnières Sur Seine  
Tél. : +33 1 44 85 44 38  
Fax : +33 1 46 27 95 59  
export@chauvin-arnoux.fr  
www.chauvin-arnoux.com

**SUISSE**  
**Chauvin Arnoux AG**  
Moosacherstrasse 15  
8804 AU / ZH  
Tél. : +41 44 727 75 55  
Fax : +41 44 727 75 56  
info@chauvin-arnoux.ch  
www.chauvin-arnoux.ch

 **CHAUVIN  
ARNOUX**